




M25

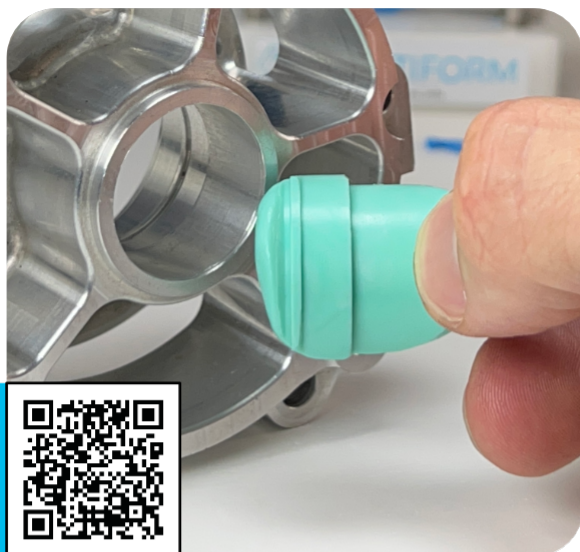

Informations Clés

- ✓ Empreinte à **mémoire de forme**.
- ✓ Pas de **retrait dimensionnel**.
- ✓ **Recommandé** pour la mesure **sans contact**.
- ✓ Compatible avec le **Cutter Double Lame**.

Description

Les Plastiform sont des matériaux de prise d'empreinte de haute précision à base de silicone, utilisés principalement pour le contrôle qualité et le contrôle dimensionnel non destructif dans l'industrie. Les Plastiform sont des produits bi-composants, vulcanisant par addition, mélange 1:1 (un pour un), polymérisant sans échauffement ni odeur.

Données techniques

Consistance Initiale	Consistance Finale	Dureté Finale	Contrainte d'Extraction Max. (définition page 6)	Allongement à la rupture*	Résolution de l'empreinte**
Malléable	Souple	25 Shore A	15 %	130 %	10µm
Densité à 20°C	Température de décomposition	Point d'éclair	Point d'ébullition	Température d'inflammation	
1,45 g/cm3	ND	>130 °C	>300 °C	460°C	


* L'allongement à la rupture définit la capacité d'un matériau à s'allonger avant de rompre lorsqu'il est sollicité en traction.

** La résolution de l'empreinte est la plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de l'indication délivrée par l'instrument de mesure.

ND - Non Déterminé

Durées d'application conseillées (données pour 23°C / 50% HR)

Il est recommandé d'attendre la polymérisation complète pour les opérations d'extraction et d'exploitation des empreintes.

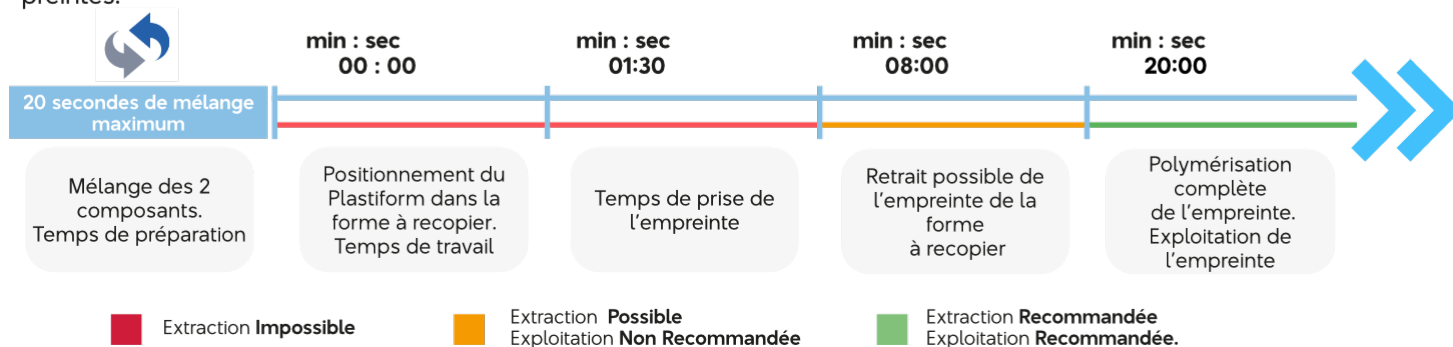

● M25

Évolution temps de prise / température du produit

La température est un facteur avec une influence directe sur le temps de prise des produits Plastiform. Il est recommandé d'appliquer les produits dans une pièce à température ambiante (~23°C).


Applications

Le M25 est un plastiform malléable très souple dont l'empreinte peut résister à une Contrainte d'Extraction allant jusqu'à 15%. De ce fait c'est un malléable permettant de réaliser des contrôles de dimension sur des formes externes complexes (rainures en Té, gorges, etc.). Le M25 est le malléable le plus souple de la gamme Plastiform, il est très élastique et très facile à extraire.


Le M25 s'utilise dans des cas très spécifiques où il existe une contrainte d'extraction élevée. Il est notamment très utile pour contrôler une zone sans avoir à démonter un ensemble. Sa consistance vous permettra de l'appliquer à la main facilement et sa flexibilité de l'extraire.

Ce plastiform peut être découpé avec le Cutter Double Lame. Cette pratique améliore grandement la facilité avec laquelle vous exploiterez l'empreinte, c'est pourquoi nous recommandons d'utiliser le Cutter Double Lame avec le M25.

Ainsi, une empreinte en M25, découpée, permet des mesures rapides et précises sur projecteur de profil ou équivalent. Les empreintes en M25 sont également compatibles avec tout autre type de dispositif de mesure optique.

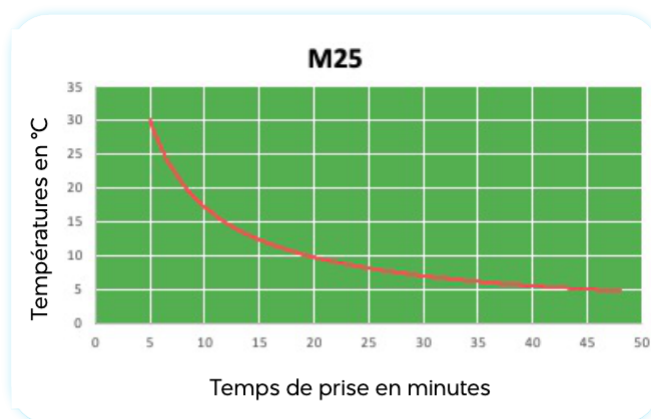

Exemple d'utilisation du M25 pour du contrôle de profil

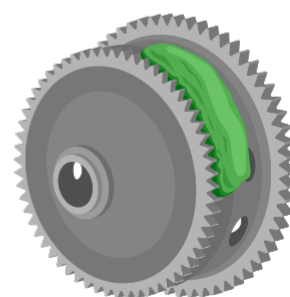

Compatibilité matériaux

Plastiform est utilisable sur tous types de matériaux. Cependant, une altération de la réaction chimique de polymérisation peut survenir au contact du latex, de composés soufrés, du graphite, d'huiles et graisses, ainsi que certains alliages de titane (liste non exhaustive).




De manière générale, il est conseillé à l'utilisateur de procéder à des tests complets en vue de déterminer l'adéquation, l'efficacité et la sûreté des Plastiform pour l'application qu'il en envisage.



Durée Limite d'Utilisation / Stockage / Conservation

La date limite d'utilisation (DLU) des Plastiform est indiquée sur les produits. Elle varie entre 24 et 36 mois (selon le produit) après la fabrication du produit, s'il est conservé dans son conditionnement d'origine, bien fermé, et stocké dans un environnement sec et tempéré (entre 15 et 25°C).

La DLU est indiquée sur la cartouche ou sous le pot de la manière suivante :

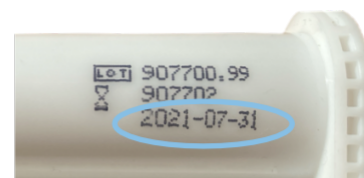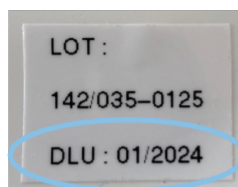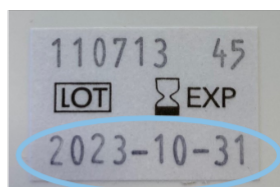

Après dépassement de la date de validité du produit, la société Rivelec ne garantit plus les performances figurant sur cette fiche technique. Il appartient alors à l'utilisateur de procéder à des tests, en vue de déterminer l'adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits Plastiform avec l'application qu'il en envisage. Néanmoins, la société Rivelec a pu constater la conformité de Plastiform sur des produits fabriqués il y a plus de 5 ans, non entamés et stockés dans des conditions nominales.

À condition que les matériaux aient été stockés à température ambiante et que leur emballage d'origine n'ait pas été ouvert, la société Rivelec estime sans trop de risque que le produit peut être utilisé jusqu'à un an après sa date limite d'utilisation. La société Rivelec recommande que des tests soient réalisés par le client avant utilisation de produits périmés.

Un changement d'aspect, de consistance ou un temps de polymérisation anormalement long permettent de détecter l'altération du produit.

Les performances des Plastiform peuvent être potentiellement altérées si les produits ont été exposés à de fortes variations de températures ou à des températures extrêmes (< 0 °C ou > 55 °C).

Afin de ne pas polluer les composants et ainsi altérer le mélange homogène du Plastiform et le ratio 1/1 de la base et du catalyseur, veiller à ne pas interchanger les bouchons et à bien refermer les cartouches après utilisation.

Santé & Environnement

- ✓ Les Plastiform sont **non toxiques** et peuvent être manipulés sans EPI.
- ✓ Aucune des matières premières utilisées dans la fabrication des produits Plastiform n'est classée en tant de **CMR** (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).
- ✓ Aucun composé organique volatil (**COV**) n'est utilisé comme matière première dans la fabrication des Plastiform.
- ✓ Aucune substance / matière première contenant des substances mentionnées dans la liste **REACH SVHC** à une concentration > 0,1 % n'est présente dans la composition des produits Plastiform.
- ✓ Les polydiméthylsiloxanes utilisés dans la fabrication des produits Plastiform contiennent au maximum 0,1 % des **siloxanes cycliques volatils** D4, D5 et D6.
- ✓ Aucune **nanoparticule** n'est utilisée dans la fabrication des produits Plastiform.
- ✓ Aucune substance / matière première contenant des **substances d'origines animales** n'est présente dans la composition des produits Plastiform.
- ✓ Aucun **hydrocarbures halogénés** (chlorés, fluorés, bromés) n'est présent sous forme élémentaire dans les Plastiform.
- ✓ Aucune substance / matière première contenant du **latex** n'est présente dans la composition des produits Plastiform.
- ✓ Les contenants et empreintes Plastiform sont classés comme **déchets non-dangereux non inertes** et plus précisément comme déchets des procédés de la chimie organique sous le code 07 02 17 «déchets contenant des silicones» (selon l'annexe I de l'article R 541-8 du Code de l'environnement).




1

Dégraisser minutieusement la pièce.
Les graisses empêchent la polymérisation et nuisent à la précision.




2

Mélanger en quantités égales les 2 composants.
Le mélange doit être réalisé dans le temps de préparation donné en page 1 de la fiche technique.

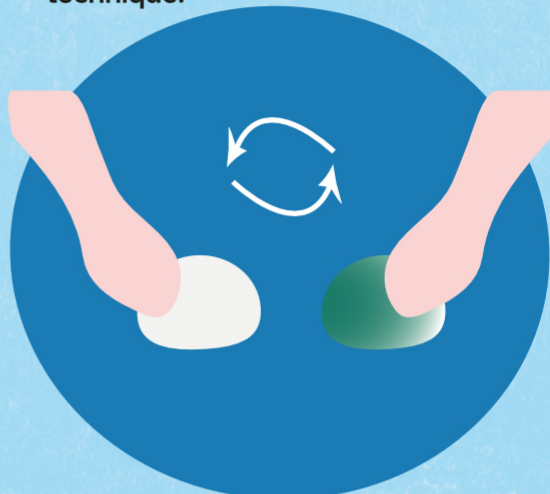


3

Votre Plastiform mélangé doit avoir une couleur homogène.

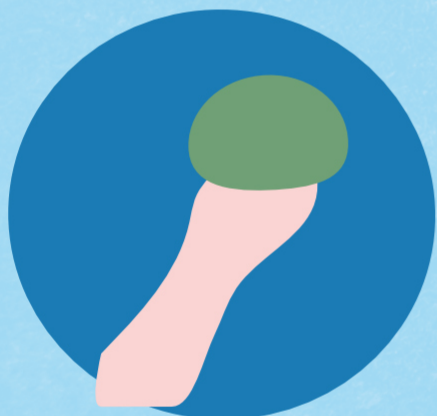


4

La surface du mélange doit être plane et sans aspérité (lisse et propre).
Le mélange ne doit être ni marbré ni craquelé.

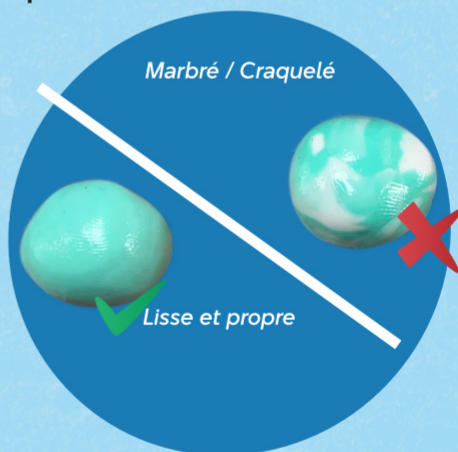


5

Appliquer le mélange en le pressant avec force sur la surface à contrôler de la pièce.
Laisser une épaisseur de matière d'au moins 5mm afin que l'empreinte soit rigide et puisse préserver sa forme lors de son retrait et de sa coupe au Cutter Double Lame.

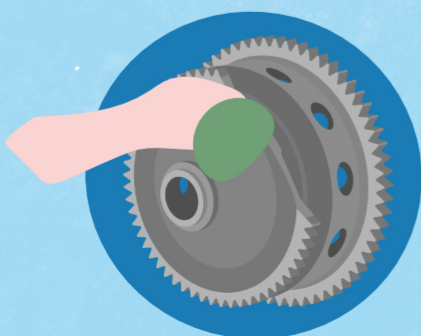

6

Attendre que le temps de prise du Plastiform soit atteint pour retirer l'empreinte (se référer aux durées d'application conseillées en page 1.)

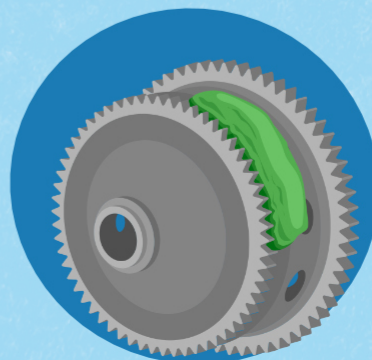

L'application du mélange doit être réalisée rapidement car la polymérisation commence dès la mise en contact des 2 composants Plastiform.



Facteurs pouvant influencer sur les résultats de mesure

Il existe toujours une certaine marge d'erreur inévitable entre la valeur mesurée et la « valeur vraie ».

Les causes d'incertitudes peuvent être dues à plusieurs facteurs, lors de la réalisation de l'empreinte ou lors de sa mesure, et peuvent donc avoir un impact sur le résultat de mesure. Voici une liste non exhaustive des causes d'incertitudes :

Instrument de mesure

Le choix de l'appareil de mesure peut avoir un impact sur la valeur mesurée sur l'empreinte. Sont à prendre en compte :

- ❗ **La compatibilité instrument / empreinte Plastiform** : certains instruments sont parfaitement compatibles avec les empreintes Plastiform, d'autres auront plus de difficultés. C'est pourquoi un test préalable est toujours recommandé, surtout pour les machines à détection optiques (laser, scan, lumière...)
- ❗ **Etalonnage de l'instrument**
- ❗ **Incertitude associée à l'instrument**
- ❗ **Pression de contact de l'instrument** : une trop forte pression de contact peut déformer l'empreinte et fausser le résultat de la mesure.

Méthode

La prise d'empreinte doit être effectuée en suivant la procédure du mode d'emploi et les recommandations de la fiche technique.

- ❗ **Pollution de la surface** : La surface originale de la pièce doit être parfaitement propre. Une surface mal dégraissée peut engendrer une mauvaise polymérisation de l'empreinte, et une surface mal nettoyée présentera des poussières et des résidus qui viendront polluer l'empreinte Plastiform.
- ❗ **Choix du produit Plastiform** : Le choix du Plastiform est primordial. Il doit être adapté à l'application (forme de la pièce, orientation de la pièce, contrainte d'extraction, système de mesure employé, etc.).
- ❗ **Mise en œuvre** : Une mauvaise mise en œuvre du produit pourrait favoriser la présence de bulles ou de défauts sur l'empreinte finale.
- ❗ **Retrait de l'empreinte** : L'empreinte doit avoir atteint une dureté suffisante avant son retrait (temps de prise). Un retrait prématuré de l'empreinte aura un impact sur sa précision.
- ❗ **Exploitation de l'empreinte** : L'empreinte doit être mesurée ou exploitée après sa polymérisation complète, indiquée sur la fiche technique.

Opérateur

- ❗ **Manipulation de l'empreinte** : L'empreinte doit être manipulée avec soin. La surface de contrôle doit être préservée tout au long du process de réalisation, d'extraction et de manutention.
- ❗ **Découpe au Cutter Double Lame** : Une mauvaise découpe au Cutter Double Lame peut induire une perte de précision de mesure (parallélisme, déformation...).
- ❗ **Positionnement de l'empreinte sur l'instrument de mesure** : Les Plastiform étant des matériaux plutôt souples (même les plus rigides), les empreintes doivent être positionnées de sorte qu'elles ne soient pas déformées au moment de la mesure.
- ❗ **Grandeur de la mesure** : Au-delà d'une certaine distance de mesure, la marge d'erreur tend logiquement à augmenter. Ce facteur est à prendre en considération dans la stratégie de mesure.

Empreinte Plastiform

- ❗ **Volume de l'empreinte** : Une empreinte trop volumineuse présente le risque de se déformer sous son propre poids.
- ❗ **Propreté** : le matériau Plastiform est légèrement électrostatique, et attire donc les poussières. Un nettoyage de l'empreinte (à l'aide du Plastin) peut s'avérer nécessaire afin que cela ne perturbe pas la mesure.
- ❗ **Etat de l'empreinte** : L'empreinte peut être altérée lors de sa manipulation (rayures, arrachements, déformations), engendrant des défauts géométriques. Bien que les Plastiform soient résistants, ils doivent être manipulés avec le plus grand soin afin d'obtenir des résultats optimaux.
- ❗ **Adhérence** : Les empreintes souples peuvent légèrement adhérer aux surfaces. Un mauvais positionnement sur le support de mesure peut donc les déformer.






M25

Contrainte d'Extraction

Déterminer la Contrainte d'Extraction de votre pièce permet de sélectionner le Plastiform adéquat. Lors d'une prise d'empreinte sur une pièce, des formes internes complexes peuvent compliquer le démoulage : gorge, angles internes, filetage... On dit alors qu'il y a une Contrainte d'extraction (ou contre-dépouille). Elle se calcule grâce à la formule suivante :

$$1 - \left[\frac{\text{Dimension Minimale de l'orifice d'extraction}}{\text{Dimension Maximale interne}} \right] = \text{Contrainte d'Extraction (en \%)}$$

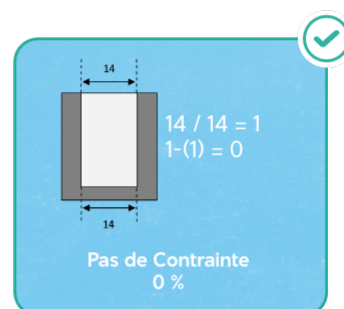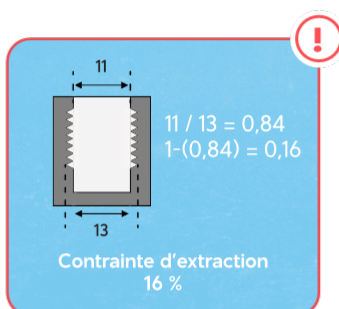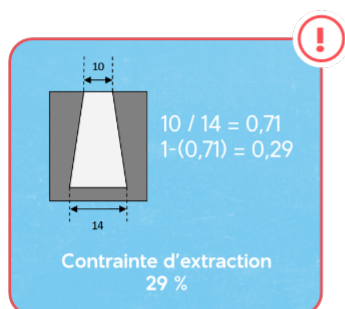

Le M25 dispose d'une contrainte d'extraction de 15%

Plus le pourcentage est élevé, plus le produit devra être souple et élastique pour pouvoir être retiré.

Pour une Contrainte d'Extraction = 29 %, il faut choisir un produit qui accepte une contrainte **supérieure à 29%**: F30 Max, F20 ou F20 XL par exemple.

Conditionnements Disponibles



MT-001

✓ 2 x 450ml : 2 pots (A+B) de M25



MT-001-B

✓ 2 x 45ml : 2 pots (A+B) de M25

Les renseignements communiqués sur nos fiches techniques sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur le résultat d'essais effectués dans des conditions précises. Ces données ne sont en aucun cas destinées à établir une spécification.

Il appartient à l'utilisateur de procéder à des tests complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer l'adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits Plastiform pour l'application qu'il en envisage.

La société Rivelec ne peut garantir aucunement la compatibilité d'un produit Plastiform avec une application quelconque.

Rivelec rejette toute responsabilité en cas de dommage ou d'incident qui résulteraient de l'utilisation de ses produits. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions générales de vente.